

PL Instrukcja montażu
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Odpływ poziomy DN 40 - Front

Montaż podstawy rynny wersja przyścienna / środkowa

120 mm = wersja przyścienna
137 mm = wersja środkowa

- A) Uszczelnienie narożne (przy przylegającej ścianie)
- B) Rynna z manszettą uszczelniającą i podstawą rynny
- C) Usczelka wargowa
- D) Odpływ z syfonem

Ważne wymagania systemowe:

- Zastosowanie oddzielenia zespółnego Schlüter-DITRA 25
- Format płytek $\geq 5 \times 5$ cm (patrz także opis techniczny produktu 6.1)
- 1. Nanieś zaprawę cienkowarstwową (uzębienie 3 x 3 mm) do przyklejenia uszczelnienia zespółonego Schlüter-KERDI.
- 2. Nanieś pasmo KERDI w wygładź.
- 3. W miejscu styków naklej na całej powierzchni Schlüter-KERDI-KBEA stosując w tym celu klej Schlüter-KERDI-COLL-L.
- 4. Nalożyc uszczelkę na króćce odpływowej rynny.
- 5. Osadź odpływ.
- 6. Na równej powierzchni w obszarze podstawy rynny nanieś zaprawę cienkowarstwową i osadź podstawę rynny. Eventualne dopasowanie wysokością za pomocą placów zaprawy.
- Przy zabudowie przy ścianie rynny należy ustawić w zależności od grubości okładziny ściany. Patrz przekrój.
- 7. Ułożyć rurę odpływową (nie należy do zestawu) i odpowiadnie ustawić.
- 8. Wyposozomować rynnę i wykonać próbę szczelności.
- 9. W obszarze prysznica wykonać jastrych ze spadkiem (2%).

HU Beépítési útmutató
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Vonalmenti folyóka DN 40 – Frontoldali kivezetéssel

Fali kivitel / és középkivitelű folyóka

120 mm = Fali kivitel

137 mm = középkivitelű

- A) Sarokszigetelés (felmenő oldalfalakhoz)
- B) folyóka-test a szigetelő mandzsettával és a folyókatartóval
- C) gumi tömítőgyűrű
- D) lefolyóház bázisrólval

Fontos rendszer előfeltételek:

- A Schlüter-DITRA 25 burkolható vízszigetelő lemez használata
- Csempelemréteg: $\geq 5 \times 5$ cm (lásd a 6.1. számú termékismertetőt is)
- 1. A vékonyágas ragasztó-habarcot (fogászás 3 x 3 mm) a Schlüter-KERDI-200 vízszigetelőlemez felragasztásához hordjuk fel.
- 2. A KERDI-200 lemez helyezük fel és simítunk.
- 3. A toldásokat Schlüter-KERDI-KBEA szalaggal és a Schlüter-KERDI-COLL-L vízszárra ragasztott használataval ragasszuk át.
- 4. A szigetelőgyűrű felhelyezése a folyókatest lefolyó csonkjára.
- 5. A lefolyóház beültetése.
- 6. A folyóka tartó alá kenjünk vékonyágas ragasztót és ütésük bele a folyókatartó. Esetlegesen habarc-s-pogácsákkal gondoskodunk a magasság-kiégénységről. Beépítéskor a folyóka a fal burkolat vastagságának függvényében kell elhelyezni. Lásd a metszterajzot.
- 7. Lefolyó-csővet (az építőnek) el kell helyezni és be kell állítani.
- 8. A folyókatestet vízmércevel kell beállítani és a tömörlései vizsgálatot kell végezni.
- 9. A tusolóhoz a lejtésben kialakítandó esztrichet (2%) felhordani.

TR Schlüter®-KERDI-LINE-F
Montaj Kilavuzu
Yatay Akış DN 40 – Ön

Duvar Modeli / Merkez Modeli oluk taşıyıcıları

120 mm = Duvar dibi montajı

137 mm = Merkezi montaj

- A) Köşe izolasyonları
(duvar köşe birleşimleri için)
- B) Izolasyon manşetleri ile birlikte oluk gövdesi ve oluk taşıyıcıları
- C) Konta
- D) Koku giderici gider yuvası

Önemli sistem uyarıları:

- Zastosowanie oddzielenia zespółnego Schlüter-DITRA 25
- Format płytek $\geq 5 \times 5$ cm (patrz także opis techniczny produktu 6.1)
- 1. Schlüter-KERDI kombine yalıtmının yapılması için ince harç tabik edin (3 x 3 mm tarak ile).
- 2. KERDI tabik ediniz ve düzlestiriniz.
- 3. Birleşme alanları; Schlüter-KERDI-COLL-L kullanılarak, Schlüter-KERDI-KBEA bant ile kaplanmalıdır.
- 4. Contay oluk gövdesinin çoklu kısmına oturtun.
- 5. Gider yuvasını yerleştirin.
- 6. Oluk taşıyıcılarının öndeki kısmının alt yüzeyini ince siva ile sıvayıncı ve oluk taşıyıcı uygulayın. Sıvadaki kabarcıklardan dolayı dolaylı yükselişik farklılıklar olabilir.

Duvar versiyonunda oluk gövdesini, duvar kaplama kalınlığına uygun ayarlayın. Kesite bakınız.

- 7. Gider borusunu takın ve hizalayın.
- 8. Oluk gövdesini su terazisi ile hizalayın ve su geçirmezlik testini uygulayın.
- 9. Duş yüzeyinin eğim şapını (% 2) meydana getirin.

Na równej powierzchni w obszarze podstawy rynny nanieś zaprawę cienkowarstwową i osadź podstawę rynny. Eventualne dopasowanie wysokością za pomocą placów zaprawy.

Przy zabudowie przy ścianie rynny należy ustawić w zależności od grubości okładziny ściany. Patrz przekrój.

7. Ułożyć rurę odpływową (nie należy do zestawu) i odpowiadnie ustawić.

8. Wyposozomować rynnę i wykonać próbę szczelności.

9. W obszarze prysznica wykonać jastrych ze spadkiem (2%).

DA Montagevejledning
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Voralmenti folyóka DN 40 – Frontoldali kivezetéssel

Væg montering / Center montering rendekonsol

120 mm = Væg montering

137 mm = Center montering

- A) Hjørnetætning (til opadgående sidevæg)
- B) Rende med tæthedsmanchet og rendebærer
- C) Labepakning
- D) Aflebsskål med vandlås

Vigtige systemkrav:

- Anvendelse af samlingstætningen Schlüter-DITRA 25
- Fliseformat $\geq 5 \times 5$ cm (se også produktdatablad 6.1)
- 1. Pærløring af fliseleber (tandspartel 3 x 3 mm) til opsætning af Schlüter-KERDI-Vådrumssikringbane.
- 2. KERDI bane opsættes og trygges efterfølgende med et pudsbret.
- 3. Schlüter-KERDI-KBEA bånd bruges i samlingen og fuldlimes med Schlüter-KERDI-COLL-L.
- 4. Sat tætning på rendens aflebsstuds.
- 5. Påsæt aflebsskål.
- 6. Isæt rendeskål i et tynd lag fliseleber. Ved større udligning kan der anvendes en egen mortel.
- Ved vægmontering skal rendekonsolen justeres i forhold til vægbelægnings tykkelse. Se snittegning.
- 7. Monter og juster aflebsstuds (på stedet).
- 8. Kontroller at rende er i vater, og udfor tæthedskontrol.
- 9. Udlæg slidlag med 2 % mod renden.

- 4. A szigetelőgyűrű felhelyezése a folyókatest lefolyó csonkjára.
- 5. A lefolyóház beültetése.
- 6. A folyóka tartó alá kenjünk vékonyágas ragasztót és ütésük bele a folyókatartó. Esetlegesen habarc-s-pogácsákkal gondoskodunk a magasság-kiégénységről. Beépítéskor a folyóka a fal burkolat vastagságának függvényében kell elhelyezni. Lásd a metszterajzot.
- 7. Lefolyó-csővet (az építőnek) el kell helyezni és be kell állítani.
- 8. A folyókatestet vízmércevel kell beállítani és a tömörlései vizsgálatot kell végezni.
- 9. A tusolóhoz a lejtésben kialakítandó esztrichet (2%) felhordani.

PT Instruções de montagem Schlüter®-KERDI-LINE-F
Escoamento horizontal DN 40 – frente

Montagem na parede / Montagem intermédia Corpo do canal

120 mm = Montagem na parede

137 mm = Montagem intermédia

- A) Köşe izolasyonları
(duvar köşe birleşimleri için)
- B) Izolasyon manşetleri ile birlikte oluk gövdesi ve oluk taşıyıcıları
- C) Konta
- D) Gider yuvası

Önemli sistem uyarıları:

- Utilização da desacoplamento conjunto Schlüter-DITRA 25
- 1. Schlüter-KERDI combine yalıtmının yapılması için ince harç tabik edin (3 x 3 mm tarak ile).
- 2. KERDI tabik ediniz ve düzlestiriniz.
- 3. Birleşme alanları; Schlüter-KERDI-COLL-L kullanılarak, Schlüter-KERDI-KBEA bant ile kaplanmalıdır.
- 4. Contay oluk gövdesinin çoklu kısmına oturtun.
- 5. Gider yuvasını yerleştirin.
- 6. Oluk taşıyıcılarının öndeki kısmının alt yüzeyini ince siva ile sıvayıncı ve oluk taşıyıcı uygulayın. Sıvadaki kabarcıklardan dolayı dolaylı yükselişik farklılıklar olabilir.

Duvar versiyonunda oluk gövdesini, duvar kaplama kalınlığına uygun ayarlayın. Kesite bakınız.

- 7. Gider borusunu takın ve hizalayın.
- 8. Oluk gövdesini su terazisi ile hizalayın ve su geçirmezlik testini uygulayın.
- 9. Duş yüzeyinin eğim şapını (% 2) meydana getirin.

Na równej powierzchni w obszarze podstawy rynny nanieś zaprawę cienkowarstwową i osadź podstawę rynny. Eventualne dopasowanie wysokością za pomocą placów zaprawy.

Przy zabudowie przy ścianie rynny należy ustawić w zależności od grubości okładziny ściany. Patrz przekrój.

- 7. Ułożyć rurę odpływową (nie należy do zestawu) i odpowiadnie ustawić.
- 8. Wyposozomować rynnę i wykonać próbę szczelności.
- 9. W obszarze prysznica wykonać jastrych ze spadkiem (2%).

Na równej powierzchni w obszarze podstawy rynny nanieś zaprawę cienkowarstwową i osadź podstawę rynny. Eventualne dopasowanie wysokością za pomocą placów zaprawy.

Przy zabudowie przy ścianie rynny należy ustawić w zależności od grubości okładziny ściany. Patrz przekrój.

7. Ułożyć rurę odpływową (nie należy do zestawu) i odpowiadnie ustawić.

8. Wyposozomować rynnę i wykonać próbę szczelności.

9. W obszarze prysznica wykonać jastrych ze spadkiem (2%).

EN Installation Instructions Schlüter®-KERDI-LINE-F
Horizontal drain DN 40 – Front

Wall installation / intermediate installation of channel support

120 mm = wall installation

137 mm = intermediate installation

- A) Corner seal (for wall corner connections)
- B) Channel body with waterproofing collar and channel support
- C) Lip gasket
- D) Drain body with siphon trap

Important system prerequisites:

- Use of bonded uncoupling assembly Schlüter-DITRA 25
- 1. Apply thin bed cementitious tile adhesive with a 3 x 3 mm notched trowel to adhere the bonded waterproofing membrane Schlüter-KERDI.
- 2. Adhere and smooth out the KERDI membrane.
- 3. Completely cover the joints with the sealing band Schlüter-KERDI-KBEA, using the sealing adhesive Schlüter-KERDI-COLL-L.
- 4. Place gasket on down coupling of the channel body.
- 5. Set drain body in place.
- 6. Apply thin bed adhesive on the level substrate in the area of the channel support and set the channel support in place. If necessary, apply spots of adhesive for height adjustment.
- 7. Attach (on-site) drain pipe and align.
- 8. Adjust the channel body with a spirit level and check for leaks.
- 9. Install sloped screed (2 %) of the shower area.

For wall installation, the channel body must be aligned in accordance with the thickness of the wall covering. See cross section diagram.

7. Monter le tube d'évacuation (non fourni) et l'ajuster.

8. Ajuster le corps de caniveau à l'aide d'un niveau à bulle et procéder à un contrôle d'étanchéité.

9. Réaliser la chape avec pente (2 %) sur la surface de la douche.

FR Instructions de mise en œuvre de
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Evacuation horizontale DN 40 – sortie sur le devant

Support de caniveau : montage le long du mur/montage au centre de la douche

Wandinbau = wandinbau

Middenbau = middenbau

- A) Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
- B) Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager
- C) Lipafdichting
- D) Afvoerbehuizing met stankafsluiter

Belangrijke systeemvereisten:

- Gebruik van de ontkoppeling Schlüter-DITRA 25
- 1. Aanbrengen van dunbedmortel (vertanding 3 x 3 mm) om de contactafdichting Schlüter-KERDI te verlijmen.
- 2. Aanbrengen en gladstrijken van de KERDI-mat.
- 3. De nadelen met Schlüter-KERDI-KBEA-band volledig overkleven met behulp van Schlüter-KERDI-COLL-L.
- 4. Lipafdichting op roestvaststaal afvoerverbinding van de goot plaatsen.
- 5. Afvoerbehuizing opzetten.
- 6. Breng dunbedmortel aan op de effen ondergrond ter hoogte van de gootdrager en plaats de gootdrager. Hoogtecompensatie is mogelijk door het aanbrengen van morteldekkoten.
- 7. Afvoerbuis (ter plaatse) aanbrengen en uitlijnen.
- 8. Goot met waterpas uitlijnen en dichtingstest uitvoeren.
- 9. Realiser de chape avec pente (2 %) van het doucheoevervlak aanbrengen.

NL Inbouwhandleiding
Schlüter®-KERDI-LINE-F
Horizontale afvoer DN 40 – voor

Wandinbau / middenbau gootdrager


120 mm = wandinbau

137 mm = middenbau

- A) Hoekafdichting (voor opgaande zijwand)
- B) Rinnenkörper mit Dichtmanschette und Rinnenträger
- C) Lippenabdichtung
- D) Ablaufgehäuse mit Geruchsverschluss

Montageanleitung Schlüter®-KERDI-LINE-F Horizontaler Ablauf DN 40 – Front

Wandeinbau / Mitteinbau Rinnenträger

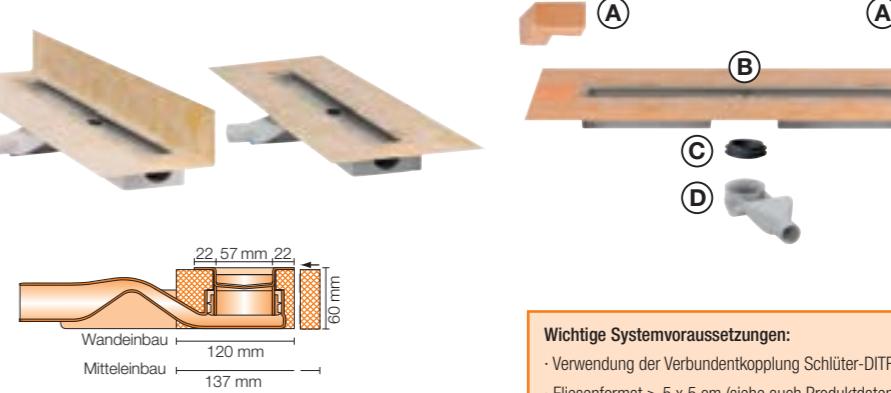

Wichtige Systemvoraussetzungen:
- Verwendung der Verbundentkopplung Schlüter-DITRA 25
- Fliesenformat $\geq 5 \times 5$




10 Estrichfläche mit Dünnbettmörtel versehen, Zahnungsempfehlung 3 x 3 mm oder 4 x 4 mm.




11 Schlüter-DITRA 25 aufkleben – Stöße sind mit Schlüter-KEBA unter Verwendung von Schlüter-KERDI-COLL-L verkleben. Wand- und Bodenanschlüsse sind mit Schlüter-KERDI-KEBA ebenfalls mit KERDI-COLL-L dicht zu verkleben.




12 Schlüter-KERDI Manschette mit Schlüter-KERDI-COLL-L verkleben. Wand- und Bodenanschlüsse sind mit Schlüter-KERDI-KEBA ebenfalls mit KERDI-COLL-L dicht zu verkleben.

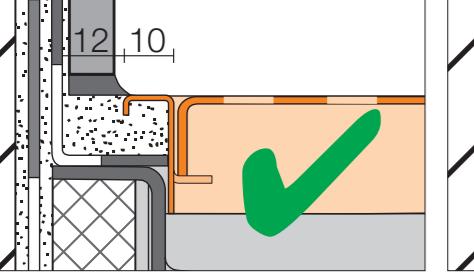


Einbau richtig
(Abb. Profilrahmen)

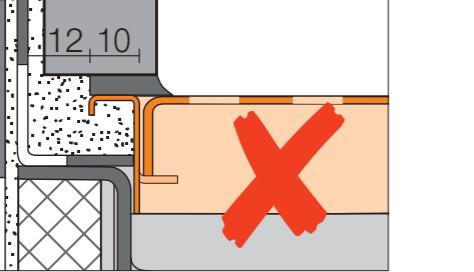

Einbau falsch
(Abb. Profilrahmen)

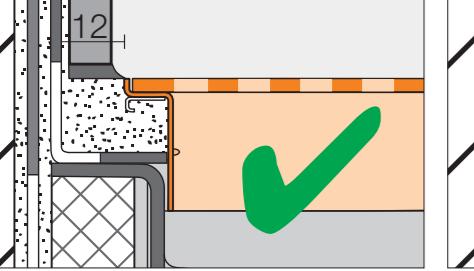

Einbau richtig
(Abb. Konturrahmen)

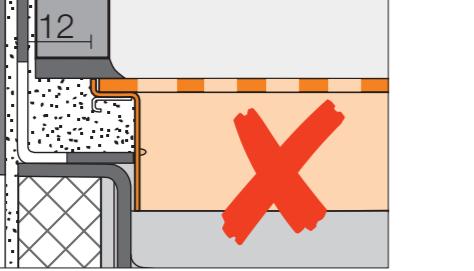

Einbau falsch
(Abb. Konturrahmen)


Einbau an aufgehender Seitenwand



I Schlüter-KERDI Manschette für den Eckbereich zuschneiden.



II ... und mit KERDI-COLL-L aufkleben.
III ... und mit KERDI-COLL-L aufkleben.

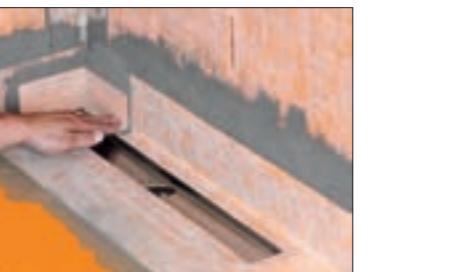

Per informazioni più dettagliate in merito all'installazione dei suddetti prodotti, fare riferimento alle rispettive schede tecniche.

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Produktdatenblätter.

10. Apply cementitious tile adhesive to the screed area; recommended notched trowel: 3 x 3 mm or 4 x 4 mm.
11. Adhere DITRA 25, sealing joints with sealing tape KERDI-KEBA and adhesive KERDI-COLL-L (see Product Data Sheet 6.1).
12. Adhere the Schlüter-KERDI collar with KERDI-COLL-L. Use KERDI-COLL-L to tightly seal the wall and floor connections with KERDI-KEBA.

Correct installation (Fig. Profile frame)

Incorrect installation (Fig. Profile frame)

Correct installation (Fig. discreet frame)

Incorrect installation (Fig. discreet frame)

Installation at upright lateral wall

- I. Cut the KERDI collar to size for the corner area.
- II. Tightly seal the KERDI collar with KERDI-COLL-L. Cut the supplied Schlüter-KERDI-KERECK inside corner to size...
- III. ...and attach it with KERDI-COLL-L.

Please note the detailed installation recommendations listed in the individual product data sheets.

Inbouw aan opgaande zijwand.

- I. Découper à la longueur voulue la collerette KERDI au niveau de l'angle.
- II. Coller la collerette KERDI de manière étanche avec la colle KERDI-COLL-L. Découper l'angle rentrant Schlüter-KERDI-KERECK fourni à la dimension voulue
- III. ... et le coller avec la colle KERDI-COLL-L.

Hou ook rekening met de uitgebreide verwerkingsaanbevelingen in de desbetreffende productfiches.

Veuillez également vous référer aux recommandations de mise en oeuvre des fiches techniques des produits respectifs. Document non contractuel

10. Deklevverperplaats voorzien van dunbedmortel, aanbevolen vertanding 3 x 3 mm of 4 x 4 mm.
11. DITRA 25 verlijmen – naden moeten met KERDI-KEBA met behulp van KERDI-COLL-L worden afgedicht (zie Product Data Sheet 6.1).
12. Verlijm de KERDI-manchet met KERDI-COLL-L. Wand- en vloeraansluitingen moeten met KERDI-KEBA eveneens dicht worden verlijmd met behulp van KERDI-COLL-L.

Inbouw juist (afb. profielframe)

Inbouw fout (afb. profielframe)

Inbouw juist (afb. inlegframe)

Inbouw fout (afb. inlegframe)

Montage le long d'un mur

- I. Manszetę KERDI przykleić do narożnika.
- II. Manszetę KERDI przykleić szczelnie klejem KERDI-COLL-L. Znajdujący się w zestawie narożnik wewnętrzny Schlüter-KERECK przykleić ...
- III. ... i przykleić klejem KERDI-COLL-L.

Hou ook rekening met de uitgebreide verwerkingsaanbevelingen in de desbetreffende productfiches.

Prosze przestrzegać szczególnych wskazówek wykonawczych odnośnych opisów technicznych produktów.

10. Powierzchnię jastrychu pokryć zaprawą cienkowarstwową, zalecane zatkowanie kiełki 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm.
11. Nakleić DITRA 25 – styki szczelinowe raccords entre les lés avec KERDI-KEBA w użyciu de colle KERDI-COLL-L (voir fiche produit 6.1).
12. Verlijm de KERDI-manchet met KERDI-COLL-L. Wand- en vloeraansluitingen moeten met KERDI-KEBA eveneens dicht worden verlijmd met behulp van KERDI-COLL-L.

İnşaatı düzgün (resim: profil çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: profil çerçevesi)

İnşaatı düzgün (resim: kontur çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: kontur çerçevesi)

İki duvara birleşik kurulum yapmak için:

- I. KERDI manşetin köşelerini kesiniz.
- II. KERDI manşet, KERDI-COLL-L ile yapıştırın. Seviyattaya kutunun içinde gikan KERDI-KEBA bantı, iç köşeye uygun bir şekilde kesiniz ...
- III. ... ve KERDI-COLL-L ile yapıştırın.

Ayrıntılı kullanım tavsiyeleri için ilgili ürün veri dokümanlarına bakınız.

Montagem em parede lateral ascendente

- I. Cortar a junta KERDI para a área de cantos.
- II. Colar de forma impermeável a junta KERDI com KERDI-COLL-L. Cortar o canto interior Schlüter-KERECK fornecido no âmbito da encomenda ...
- III. ... e colar com KERDI-COLL-L.

Também devem ser observadas as recomendações de instalação das respectivas fichas técnicas dos produtos.

10. Aplicar argamassa fina sobre a superfície de betonilha, recomendado espessura 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm.
11. Colar DITRA 25 – juntas devem ser vedadas com KERDI-KEBA e KERDI-COLL-L (veja folha de dados 6.1).
12. Colar a mangueira KERDI com KERDI-COLL-L. Junções de parede e de piso devem ser vedadas com KERDI-KEBA e KERDI-COLL-L.

Doğru uygulama (resim: profil çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: profil çerçevesi)

Doğru uygulama (resim: kontur çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: kontur çerçevesi)

Montagem em parede lateral ascendente

- I. Cortar a junta KERDI para a área de cantos.
- II. Colar de forma impermeável a junta KERDI com KERDI-COLL-L. Cortar o canto interior Schlüter-KERECK fornecido no âmbito da encomenda ...
- III. ... e colar com KERDI-COLL-L.

Ayrıntılı kullanım tavsiyeleri için ilgili ürün veri dokümanlarına bakınız.

Montagem em parede lateral ascendente

- I. Cortar a junta KERDI para a área de cantos.
- II. Colar de forma impermeável a junta KERDI com KERDI-COLL-L. Cortar o canto interior Schlüter-KERECK fornecido no âmbito da encomenda ...
- III. ... e colar com KERDI-COLL-L.

Também devem ser observadas as recomendações de instalação das respectivas fichas técnicas dos produtos.

10. Şap katmanının ince harç ile sıvayın, tarak dişleri 3 x 3 mm ya da 4 x 4 mm aralıklı olmalıdır.
11. DITRA 25'i yapıştırın - ek yerler KERDI-KEBA bantları KERDI-COLL-L ile sağlamlaştırınız.
12. KERDI manşeti, KERDI-COLL-L ile yapıştırın. Duvar ve zemin birleşme noktalarını KERDI-COLL-L ile yapıştırın.

Doğru uygulama (resim: profil çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: profil çerçevesi)

Doğru uygulama (resim: kontur çerçevesi)

Yanlış uygulama (resim: kontur çerçevesi)

İki duvara birleşik kurulum yapmak için:

- I. KERDI manşetin köşelerini kesiniz.
- II. KERDI manşet, KERDI-COLL-L ile yapıştırın. Seviyattaya kutunun içinde gikan KERDI-KEBA bantı, iç köşeye uygun bir şekilde kesiniz ...
- III. ... ve KERDI-COLL-L ile yapıştırın.

Ayrıntılı kullanım tavsiyeleri için ilgili ürün veri dokümanlarına bakınız.

Montagem em parede lateral ascendente

- I. Cortar a junta KERDI para a área de cantos.
- II. Colar de forma impermeável a junta KERDI com KERDI-COLL-L. Cortar o canto interior Schlüter-KERECK fornecido no âmbito da encomenda ...
- III. ... e colar com KERDI-COLL-L.

Também devem ser observadas as recomendações de instalação das respectivas fichas técnicas dos produtos.

10. Aplicar argamassa fina sobre a superfície de betonilha, recomendado espessura 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm.
11. Colar DITRA 25 – juntas devem ser vedadas com KERDI-KEBA e KERDI-COLL-L (veja folha de dados 6.1).
12. Colar a mangueira KERDI com KERDI-COLL-L. Junções de parede e de piso devem ser vedadas com KERDI-KEBA e KERDI-COLL-L.

Instalação correcta (Fig. marco do perfil)

Instalação incorrecta (Fig. marco do perfil)

Instalação correcta (Fig. marco do perfil)

Instalação incorrecta (Fig. marco do perfil)

Montagem em parede lateral ascendente

- I. Cortar a junta KERDI para a área de cantos.
- II. Colar de forma impermeável a junta KERDI com KERDI-COLL-L. Cortar o canto interior Schlüter-KERECK fornecido no âmbito da encomenda ...
- III. ... e colar com KERDI-COLL-L.

Também devem ser observadas as recomendações de instalação das respectivas fichas técnicas dos produtos.

10. Aplicare colla a letto sottile sul massetto con spatola dentata.
11. Incollare DITRA 25 – impermeabilizzare i punti di giunzione con KERDI-KEBA
12. Incollare il tassello di tenuta KERDI con il collante KERDI-COLL-L. Zone di giunzione e zone critiche tra piatto e muro, devono essere sigillate con KERDI-COLL-L.

Corretta installazione (vedi griglia)

Installazione errata (vedi griglia)

Corretta installazione (vedi telaio)

Installazione errata (vedi telaio)

Installazione a muro con angolo.

- I. Tagliare ad angolo il tassello di tenuta presente sulla canalina.
- II. Incollare il tassello di tenuta KERDI con il collante KERDI-COLL-L. Tagliare a misura se necessario gli angoli preformati in dotazione...
- III. ... poi applicarli con il collante KERDI-COLL-L.

Per informazioni più dettagliate in merito all'installazione dei suddetti prodotti, fare riferimento alle rispettive schede tecniche.

Les rogamos que también tengan en cuenta las recomendaciones de montaje de las fichas técnicas correspondientes.

10. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení se nanese na plochu potrhu ozubenou štěrkou, doporučuje 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm.
11. A Schlüter-DITRA 25-öt ragasszuk fel – a toldásokat KERDI-KEBA-val a KERDI-COLL-L-lal szigeteljük le (lásd a 6.1 számlú termékismertetőt).
12. A KERDI manzásettát KERDI-COLL-L segítségével ragasszuk le. A KERDI-KEBA szalaggal a fal és padlószalakkozást ügyanskak a KERDI-COLL-L használataval ragasszuk le.

Správná montáž (obj. profilový rám)

Nesprávná montáž (obj. profilový rám)

Správná montáž (obj. konturový rám)

Nesprávná montáž (obj. konturový rám)

Instalación correcta (Fig. marco de perfil)

Instalación incorrecta (Fig. marco de perfil)

Instalación correcta (Fig. marco de contorno)

Instalación incorrecta (Fig. marco de contorno)

Instalación con entrega a pared lateral

- I. Cortar la manguera KERDI para la zona de esquina.
- II. Pegar la manguera KERDI con el adhesivo KERDI-COLL-L. Cortar a medida el ángulo interior Schlüter-KERDI-KERECK suministrado ...
- III. ... y pegar con KERDI-COLL-L.

Věnujte, prosím, rovněž pozornost montážním návodům uvedeným v